Pornichet : une ville balnéaire

Un projet global de conservation du patrimoine et de modernisation du port de plaisance







Emmanuel MAJOLI *Responsable Ouvrages d'art*



Didier MORETTI

Responsable Affaires









• Objectif:

Restaurer la stabilité structurelle durablement Préserver le patrimoine maritime Sécuriser les usagers Minimiser entretien futur Respect du site littoral Matériaux durables

• *Maitrise d'ouvrage* : Ville de Pornichet



• Financement:

Ville de Pornichet, CARENE, Donateurs privés

Suivi de travaux :

SCE Aménagement & Environnement



• Acteurs du projet :

Ville, ASCIA Ingénierie (Diagnostic)



Coût du projet : 372 000 € HT





Un projet global de conservation du patrimoine et de modernisation

Un monument emblématique de l'essor de la plaisance protégeant la plage et le port d'échouage

- 1923-1924 Construction du Vieux môle et de sa passerelle
- 2010 Tempête Xynthia
- 2018 Démolition de la passerelle
- 2025 Reconstruction de la passerelle et réhabilitation du vieux môle







Un projet global de conservation du patrimoine et de modernisation

2025 – Reconstruction de la passerelle et réhabilitation du vieux môle

Nouvelle passerelle : 1,1 M€ HT

Réhabilitation du môle : 372 k€ HT










Historique de l'ouvrage

Le vieux mole est une jetée en pierre de **80 m** de longueur, construite en **1923 -24**. Sur l'extrémité nord du mole une structure complémentaire, composée d'un **blindage en béton** à été ajouté autour de **1973**.





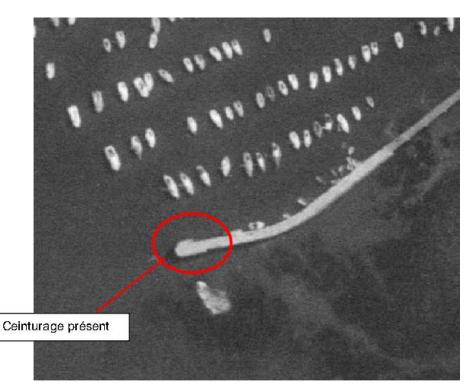






Conception de l'ouvrage

Le vieux mole est directement appuyé sur le substratum rocheux, les murs extérieurs sont constitués de moellons de granit équarris, ils ont une épaisseur variable (80 cm en pied et 40 cm en tête). La face extérieure comporte un fruit de 10 cm par mètre d'élévation. L'intérieure est composé d'un remplissage de pierres liées au mortier de chaux, la couverture est constituée d'une dalle d'environ 15 cm d'épaisseur.

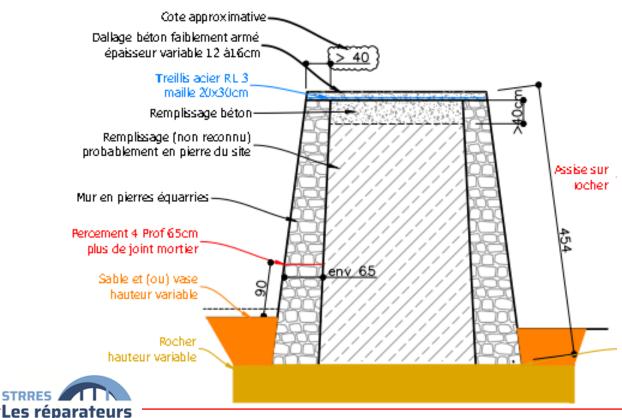

STRRES


d'ouvrages d'art



Conception de l'ouvrage

La zone de renforcement en béton à l'extrémité nord est très faiblement armée, fonctionnant en ouvrage poids de 60 cm d'épaisseur. Ce blindage est lui-même appuyé sur le substratum rocheux, le système est complété par un maintien horizontale constituée de 3 des tirants passifs traversants.

ÉLÉVATION EST-ZONE 1

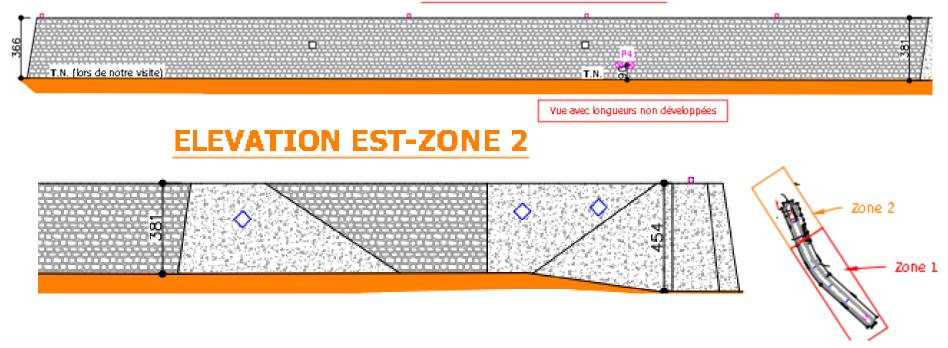





L'effondrement suite à la tempête Amélie en novembre 2019

Les services techniques de la mairie, nous ont contacté pour organiser une opération d'urgence courant décembre, afin de stabiliser provisoirement l'ouvrage. S'en est suivi une compagne de diagnostic.














Auscultation géophysique par Géoradar

Des profils verticaux par géoradar ont été réalisés tous les 2,50 m sur les murs, ainsi que sur la dalle supérieure et ceux sur une profondeur d'auscultation de 1 à 1,5 m.

Ils ont permis de mettre en évidence la présence de très nombreuses cavités principalement 1,5 cm à 3 cm d'ouvertures, en forme de lentilles verticales et plutôt parallèles au murs.

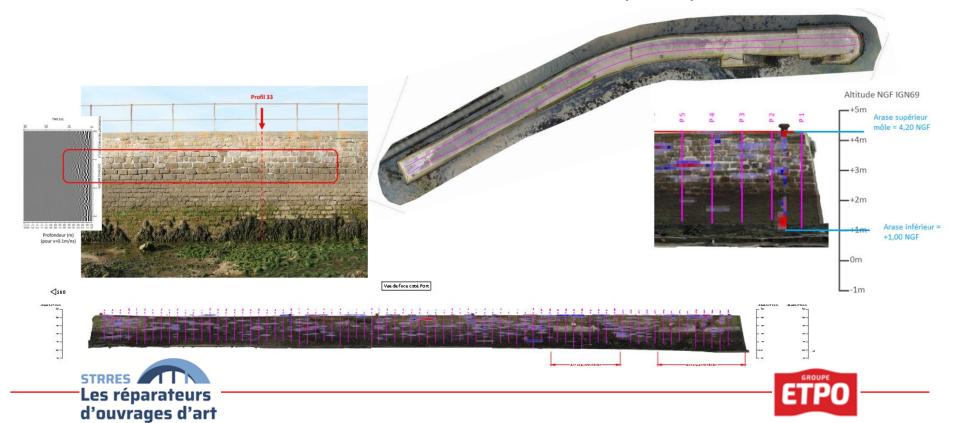


Diagnostic interne de l'ouvrage

Auscultation complémentaire par carottages et analyse géotechnique








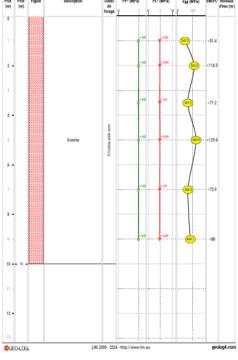







Diagnostic externes de l'ouvrage - Face ouest

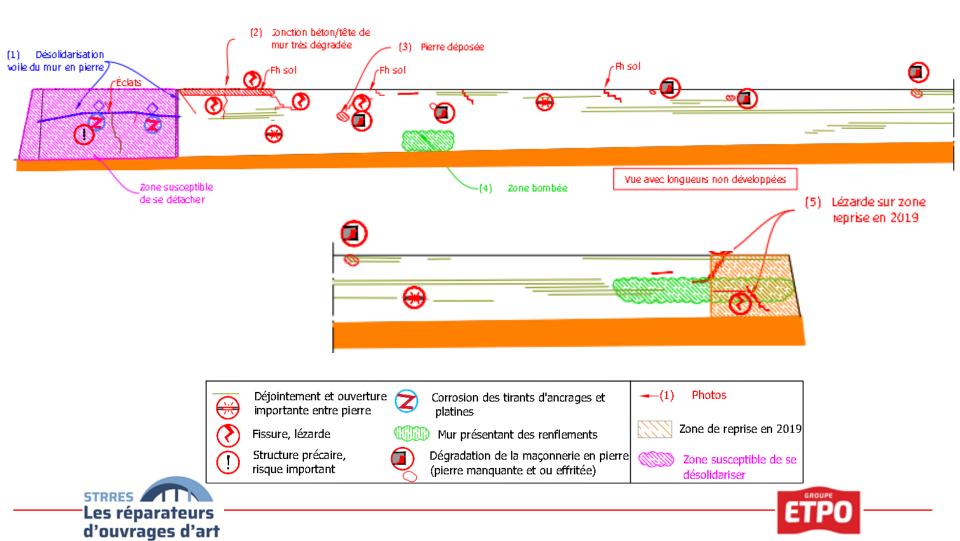

Synthèse des désordres de l'ouvrage - Face est

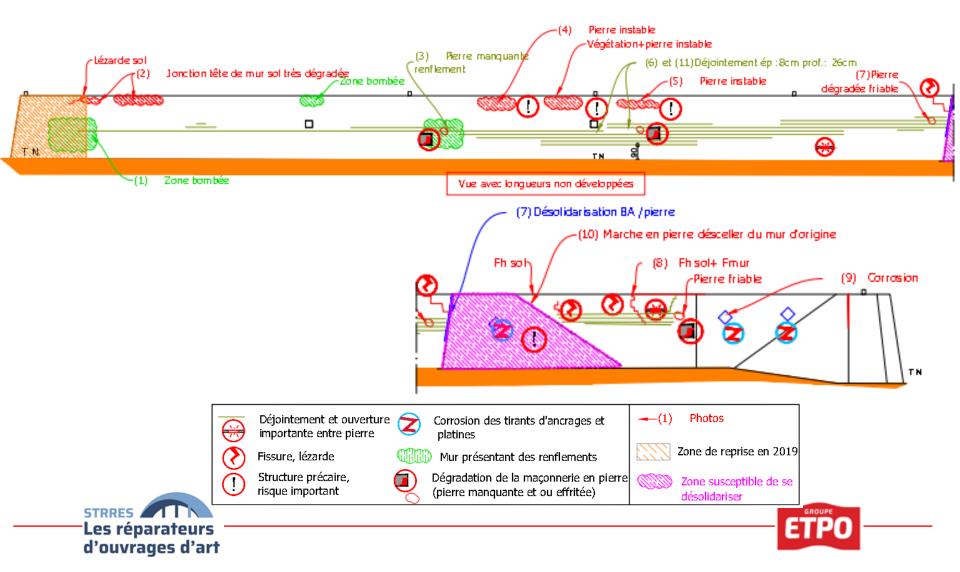

Synthèse des désordres de l'ouvrage – Vue en plan

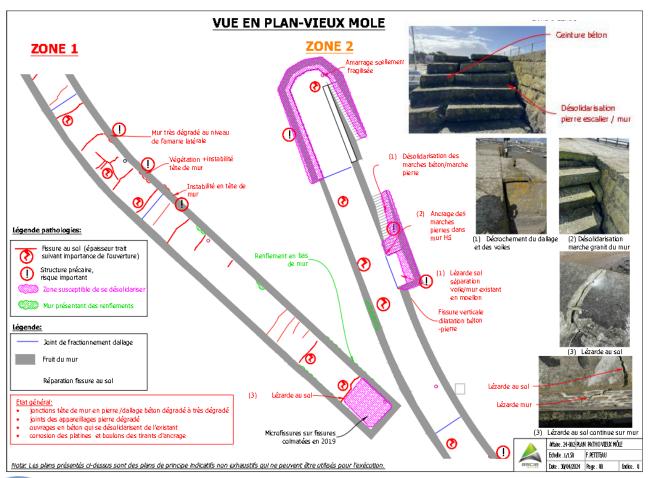






Synthèse des désordres des parties d'ouvrage en béton








Désolidarisation du voile/mur existant

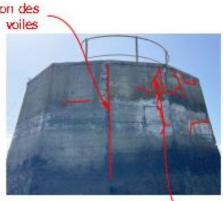





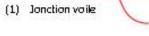


Éclais de béton

Éclats





Les réparateurs d'ouvrages d'art

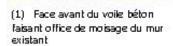




(1) Tranche latérale du voile

- Fissures et fractures dans le blindage
- Escaliers détachés des murs
- Tirants de maintien fortement dégradés
- Dalle de couverture ponctuellement fissurée
- Équipements d'ouvrage inadaptés (Bollards)

Synthèse des désordres des parties d'ouvrage en maçonnerie





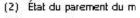



 (3) Dégradation au niveau des pierres manquantes



d'ouvrages d'art

- Renflements latéraux
- Présence de cavités dans le môle
- Pierres manquantes ou effritées
- joints ouverts et fortement dégradés jusqu'à 26 cm
- Escaliers détachés des murs
- Fissures dans les joints
- Instabilité du parement



Travaux de réparation




Rejointoiement intégral de l'ouvrage

- Nettoyage du parement (Grattage et hydrodémolition)
- Retrait des anciens joints (Burinage)
- Fermeture par serrage de mortier de rejointoiement

Référence Guide STRRES FABEM 6.2 - chapitre 1



PUTZMEISTER SP11

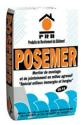

Mortier Chaux/ciment à prise rapide





Solutions de réparation par injection gravitaire



Injection gravitaire intégral de l'ouvrage


- Endiguer les poussées hydrostatiques internes dues aux infiltration
- Rétablir le monolithisme structurelle de l'ouvrage







Solutions de réparation par injection gravitaire

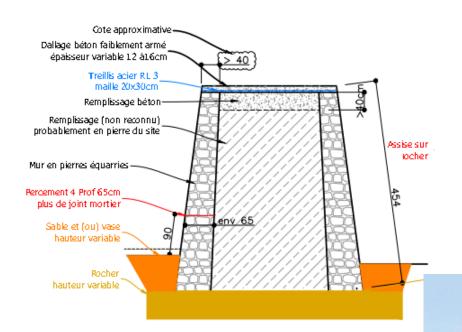

Forage d'injection diam 60 mm

Forage d'injection diam 40 mm







Solutions de réparation par injection gravitaire









Remplacement ou ajout de moellons

- Ouverture au marteaux burineur au niveau des joints
- Ajout de pierre et montage

Référence Guide STRRES FABEM 6.1 – Version 2



Mortier à maçonner



Malaxeur planétaire 80 L



Pompe à vis 3 à 60 L/min





Solutions de renforcement



Mise en œuvre de tirants passifs

- Disposés au droit des renflements des maçonneries
- En remplacement des anciens tirants de maintien du blindage en béton

Référence Guide STRRES FABEM 6.1 – Version 2



Mortier à maçonner











Travaux de réparation des bétons



Réparation des bétons

- Purge des bétons au droit des fissures et détourage des aciers en recherche des aciers sains
- Remplacement des aciers et passivation
- Reprofilage au mortier de réparation R4

Référence Guide STRRES FABEM 1- Version 2



Les réparateurs d'ouvrages d'art













Planning du chantier

- Préparation de chantier : 1 mois
- Durée des travaux : 4 mois

۰	N	om de la tâche	Durée	Début	Fin	
1	1	Travaux préparatoires	96 j	Ven 31/01/25	Ven 20/06/25	20 Z7 03 10 17 24 03 10 17 24 31 10 14 21 28 05 12 19 25 02 09 16 22 30 07 14 21 28 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2	Ш	Délais d'exécution du marché	141 j	Ven 31/01/25	Ven 20/06/25	2 Délais d'exécution du marché
3	i	Préparation de chantier	20 j	Lun 03/02/25	Ven 28/02/25	Préparation de chantier
4	2	Etude technique: Analyse prélèvements béton	20 j	Lun 17/02/25	Ven 14/03/25	4 Etudé techniqué: Analyse prélèvements béton
5	7	Travalox	75 j	Lun 03/03/25	Ven 20/06/25	5 Travaux
6	2	Installation de chantier + échafaudages	5 j	Lun 03/03/25	Ven 07/03/25	6 mstallation de chantier + échafaudages
7	Ш	Repli chantier	5 j	Lun 16/06/25	Ven 20/06/25	7 🚃 Repli chantier
8		Rejointoiement	2 5 j	Lun 10/03/25	Ven 11/04/25	8 Rejointolement
9	2	Rejointoiement nettoyage + joints	25 j	Lun 10/03/25	Ven 11/04/25	9 Rejointoiement (nettoyage + joints)
10		Tirants	27 j	Lun 14/04/25	Ven 23/05/25	10 Tirants
11	ш	Réalisation des carrotages tirants	15 j	Lun 14/04/25	Mer 07/05/25	11 Réalisation des carrotages tirants
12	III	Equipement et injection tirants	10 j	Lun 12/05/25	Ven 23/05/25	12 Faul pement et trjection tirants
13		Coulinage	43 j	Lun 14/ 0 4/25	Mer 18/06/25	13 Coulinage
14	<u></u>	Coulinage latéral: perçcement + équipement des canules	10 j	Lun 14/04/25	Lun 28/04/25	14 Coulinage lateral: perçcement + équinement des canules
15	2	Coul inage latéral: inject ion gravitaire	20 j	Lun 14/04/25	Ven 16/05/25	15 Coulinage latéral: injection gravitaire
16	2	Coulinage central: perçcement forage verticaux	15 j	Lun 12/05/25	Mar 03/06/25	16 Coulinage central: perocement forage vent
17	2	Coulinage central: injection gravitaire	20 j	Lun 19/05/25	Mer 18/06/25	Coulinage central: injectionigra
18		Ceinturage béton et escaliers	1 6 j	Lun 19/05/25	Mer 11/06/25	18 Geinturage bétonet escaliers
19	2	Réparation béton sur ceinturage	15 j	Lun 19/05/25	Mer 11/06/25	19 Répa ation béton sur ceint urage
20		Dalle de couverture	21 j	Mer 21/05/25	Ven 20/06/25	20 Dalle de couverture
21	111	Réparation dalle	20 j	Mer 21/05/25	Ven 20/06/25	21 Réparation dalle





Accès : sol vasard et non porteur au droit de l'ouvrage











Travaux réalisés en site ouvert







Travaux réalisés à la marée





- Durées d'interventions réduites et variables en fonction des coefficients
- Horaires décalés suivant horaires des marées
- Durées de prises des mortiers intégrées au temp d'intervention
- Nettoyage à l'eau claire quotidien
- Installation matériel/matériaux en hauteur et à l'abris des ambrins
- Usure et corrosion accéléré du matériel
- Organisation du chantier aléatoire (Gonflement, houle)
- Installation/repli quotidien des plaques au sol

Exemple de temps d'intervention coefficient 70 :

